

## Varsling vedrørende brannslukkere levert av UTC merke Gloria.

Hellanor har blitt informert om mulig feil på gummislange på noen type slukkere.

### Pulver:

Årstallet gjelder fra Jan 2007 til 31 Aug 2018 på PD/PDE 6 – 12 kg G/GA/GX.

Slangen er blokkert av gummi innvendig.

### CO2:

Årstallet gjelder fra 24 Sep 2009 til 31 AUG 2019 på KS5S ALU / KS5ST.

Dette gjelder type flatt strålerør, her er det mulig feil på messing dysen innvendig. Hull i dysen er ikke blitt boret helt igjennom.

Det er gjort tiltak på fabrikken for og forsikre om at alle slangene er fri for blokkering.

Alle slukkere som er kontrollert etter NS 3910 vil være friskmeldte. Hvis slukkeren ikke er kontrollert, følg NS 3910, se til at slangen er fri for skader og har fri gjennomstrømning.

Hvis det vil bli oppdaget tett slange ta kontakt snarest med undertegnende eller kundeservice på 67 06 60 00 og be om en erstatingslange. Husk oppgi type og alder på slukkeren.

|                                |
|--------------------------------|
| Slanger:                       |
| 6 kg pulver nr GL 353195.      |
| 12 kg pulver nr GL 354001.     |
| KS5 flatt snerør nr GL 356063. |

Sven-Erik Johansen  
Produkt/Bransjeansvarlig Brannvern  
Product and fire protection  
Mob:+47 48 11 25 15  
Hellanor AS - Postboks 44 - 1483 SKYTТА  
Tlf: +47 670 660 00 - Fax: +47 670 660 10  
Internet : <http://www.hellanor.no>

